



MICROWELL



FALI MEDENCE PÁRÁTLANÍTÓ

Kezelési és telepítési utasítások

Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék csatlakoztatása előtt. Kérjük, kövesse a gyakorlati útmutatóban található utasításokat a gyors tájékozódás érdekében.

Nem vállalunk semmilyen garanciát vagy felelősséget semmilyen kárért, veszteségért vagy sérülésért, amely a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célú vagy nem rendeltetésszerű használatból ered.

Tartalom:

1. Biztonsági óvintézkedések
2. Használati előírások
3. Használati utasítás
4. Karbantartási utasítások
5. Berendezések szervizelése
6. Összeszerelési utasítások
7. Műszaki adatok
8. Jótállási feltételek

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne fogja meg a készüléket nedves kézzel.
- Ne vigyen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe, mert ez tüzet okozhat.
- Ne tisztítsa a készüléket vízzel.
- Ne tisztítsa a készüléket agresszív tisztítószerrel, mert ez károsodást vagy deformációt okozhat.
- Műanyag alkatrészek tisztításakor ne használjon olyan tisztítószerrel, amelyeket nem a páramentesítő burkolatához terveztek (háztartási tisztítószer, oldószer, fehérítő, benzol, hígító, súrolószer, krezol, vegyszerek). Ehelyett törölje át a páramentesítő fedelét egy puha ruhával vagy szivaccsal.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba vagy a tömlőkbe.
- A fedél műanyagból készült. Ne kezeljen égő cigarettát, cigarettahamut vagy bármilyen más tüzet ezen a területen.
- A készüléket csak a mellékelt utasításokban leírt célra használja.
- Ne használjon nem ajánlott alkatrészeket.
- Soha ne takarja el a termék szellőzőnyílásait. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el törmelékkel stb.
- Ha a páramentesítő nem működik megfelelően (füst, szag stb.), kapcsolja ki a készüléket az elosztódobozban található kismegszakítóval.
- Javításokat és áthelyezéseket csak szerviztechnikus végezhet.
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a kismegszakítót az elektromos dobozban.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki a kismegszakítót.


ALKALMAZÁSI SPECIFIKÁCIÓK

A készülékek elsősorban beltéri medencékben, kisebb úszómedencékben, jakuzziokban, szaunákban, esetleg mosodákban, szárítóhelyiségekben és másutt való használatra készültek.

A Microwell DRY 300 METAL/SILVER modellt legfeljebb 30 m²-es medencével rendelkező helyiségekbe tervezték. A Microwell DRY 400 METAL/SILVER modellt legfeljebb 45 m²-es medencével rendelkező helyiségekbe tervezték. A Microwell DRY 500 METAL/SILVER modellt legfeljebb 60 m²-es medencével rendelkező helyiségekbe tervezték.

◊CÍMZETT
◊CÍMZETT
Ó.


A készülék használatának feltétele, hogy a szobahőmérséklet 22°C és 35°C között legyen. Optimális, ha a helyiség levegőjének hőmérséklete 2-3°C-kal magasabb, mint a medence vízének hőmérséklete.

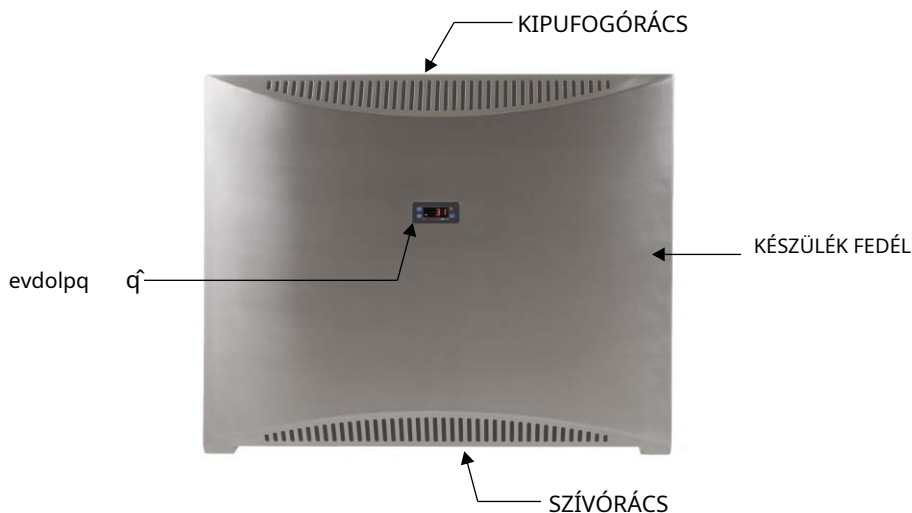

Páratartalom-szabályozás beépített higrosztáttal

A beépített digitális páratartalom-mérő az elején (DRY 300/400) vagy a bal oldalon (DRY 500) található. A beépített higrosztát érzékeli a beszívott levegő páratartalmát, és a beállított értéktől függően bekapcsolja a kompresszort. A szabályozó középső állásában a készülék átlagosan 60%-os relatív páratartalmat biztosít.

A beltéri medencével rendelkező helyiségekben a megfelelő páratartalomnak 55-65% között kell lennie. A páratartalom említett határérték alá csökkentése sem fiziológiai, sem épületvédelmi szempontból nem kívánatos, és megnövekedett áramfogyasztáshoz vezet. energia. A higrosztátot a felhasználó állíthatja be.

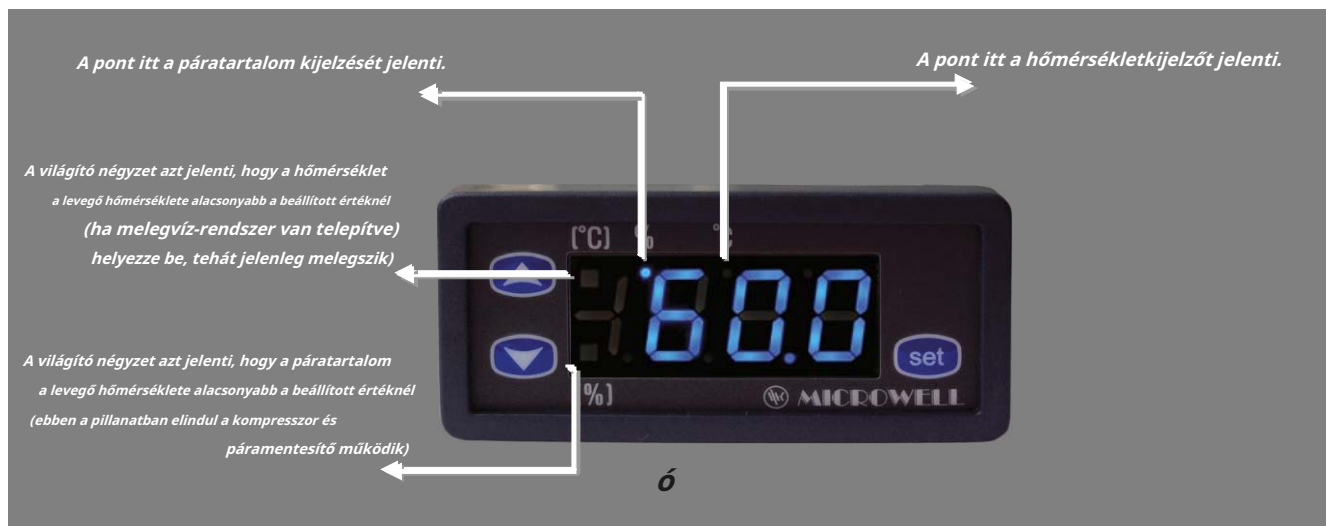


Hibaüzenet:


Er1 memória Kapcsolja ki, majd be az elektromos csatlakozást. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, Alkatrészcsere ügyében forduljon a gyártóhoz.

a az érzékelő csatlakozása megszakadt **-től és**
a **-tól és**



Egyéb korrekciós hiszterézis beállítások és és

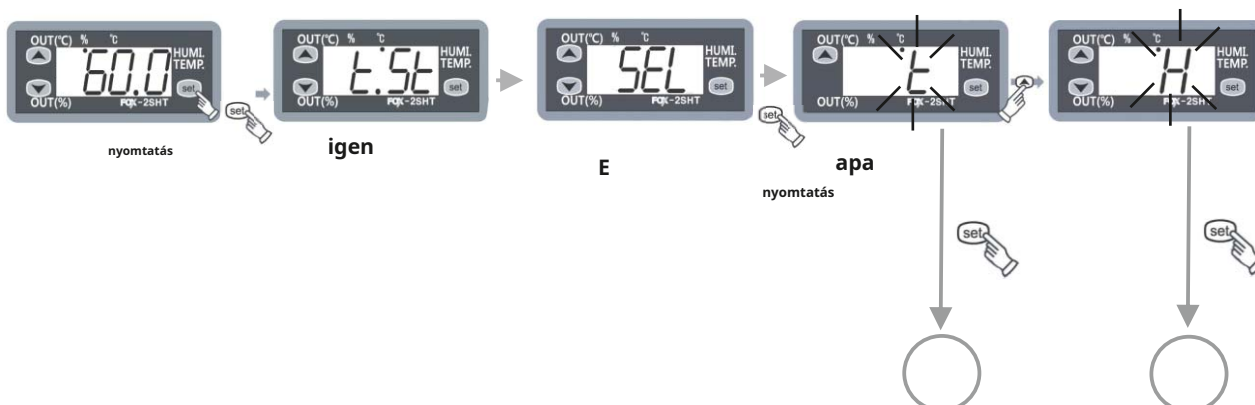

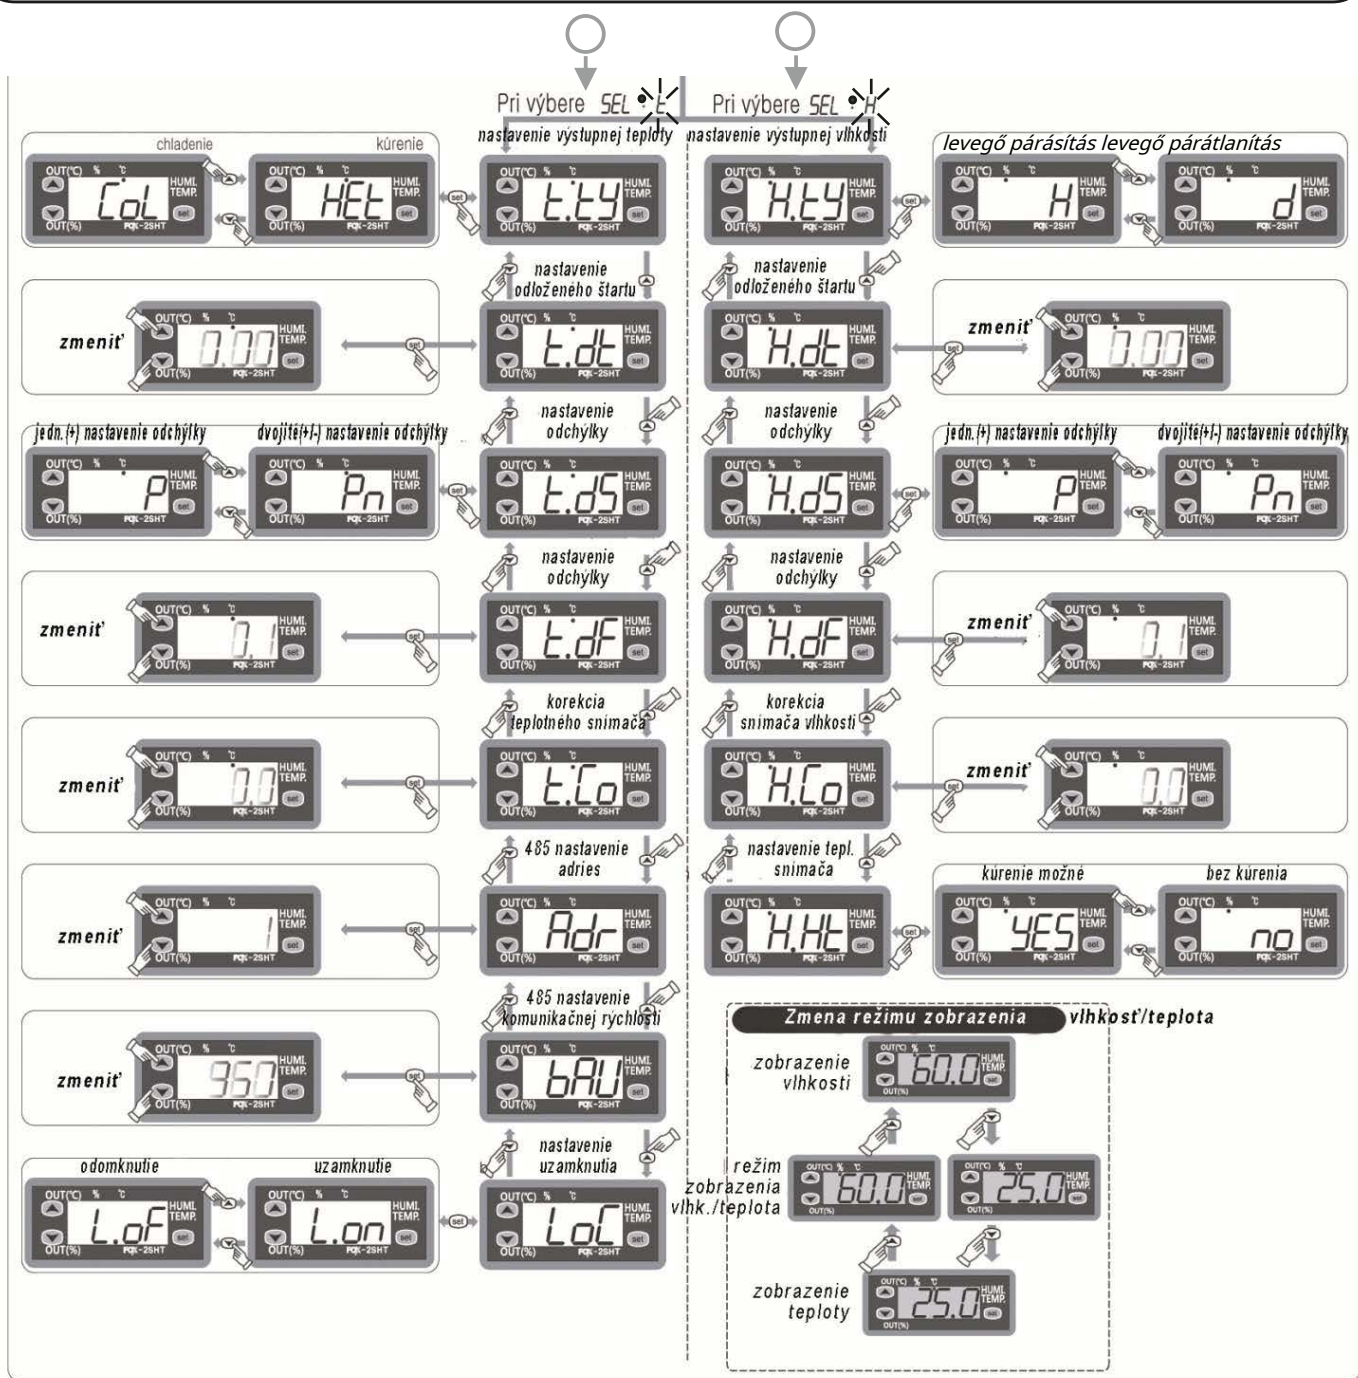

A beépített digitális higrosztát a készülék burkolatának elején található. A készülék gyárilag 55%-os páratartalom-szabályozásra van beállítva. A felhasználó 10-100% között beállíthatja a kívánt páratartalmat. Az úszómedencék optimális relatív páratartalma 55-65% között van. Az alacsonyabb páratartalom nem szükséges. Nincs hatással az épület, illetve a textíliák védelmére, és ha 35% alá csökken, károsíthatja a nyálkahártyákat. A 70%-nál magasabb relatív páratartalom károsíthatja az építőanyagokat és szöveteket, valamint kedvező környezetet teremt a penész és a baktériumok szaporodásához.

Tartalék mechanikus higrosztát

A bal alsó sarokban található egy mechanikus páratartalom-érzékelő, amelyet magasabb értékre állíthat be, mint az elsődleges digitális vagy külső páratartalom-érzékelőt. 70%-os relatív páratartalom ajánlott. A páramentesítő mindig a csatlakoztatott higrosztátok közül a legalacsonyabb beállított értéket részesíti előnyben.



Páratartalom-szabályozás távirányítóval - kérésre

PKOKOKR páratartalom-szabályozás vezeték nélküli higrométerrel és termosztáttal DRY EASY 300

Az alapfelszereltségként beépített mechanikus párásítóval felszerelt medence-páratlanítóhoz lehetőség van külső vezeték nélküli párásító és DRY EASY 300 termosztát rendelésére. A távoli párásító funkcióit és működését a külön mellékelt útmutató ismerteti.



PKOKOKR páratartalom-szabályozás külső vezetékes páratartalom-érzékelővel (EBERLE)


Ha a készüléke EBERLE vezetékes távirányítós páratartalom-szabályozóval van felszerelve, kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutató ezen szakaszát. A páramentesítő kérésre felszerelhető távoli párásítóval. Ebben az esetben a páramentesítő két páratartalom-szabályozóval rendelkezik. Az egyik a medence páramentesítőjébe beépített mechanikus higrosztát, a másik egy külső vezetékes higrosztát, amely kábellel csatlakozik a páramentesítőhöz. A páramentesítőt elsősorban a távoli higrosztát vezérli, feltéve, hogy a páramentesítőbe épített páratartalom-szabályozó magasabb páratartalom-értékre van beállítva, mint a távoli higrosztát.

Az EBERLE HYG6001 vezetékes távirányítós páratartalom-szabályozót a telepítési helyen kell csatlakoztatni, a kézikönyv 13-20. oldalán található kapcsolási rajzoknak megfelelően.


Ha a páramentesítője melegvízes betéttel és/vagy mágnesszeleppel van felszerelve, akkor egy külső, termosztáttal ellátott párásítót kell csatlakoztatnia a páramentesítővel történő levegőfűtési funkció aktiválásához (rendelési szám: W7). Ennek az az oka, hogy az EBERLE vezetékes távirányítós higrosztátja nem rendelkezik termosztát funkcióval. Válassza ki a megfelelő külső vezérlést.

Ha saját higrosztátot csatlakoztat:

Ebben az esetben 2 fekete műanyag doboz van felszerelve a páramentesítő elektromos dobozára. Az egyik az EBERLE csatlakozódoboz, a másik egy külső termosztát csatlakoztatása. Ez egy 230V / 5A érintkező - a fázis a páramentesítőből származik, amelyet külső termosztát nélküli kapcsolóérintkezőhöz kell csatlakoztatni. Fűtés szükségessége esetén a külső termosztát visszajuttatja ezt a fázist a páramentesítőnek, és aktiválja a levegőfűtési üzemmódot (kinyitja a mágnesszelepet és bekapcsolja a ventilátort).

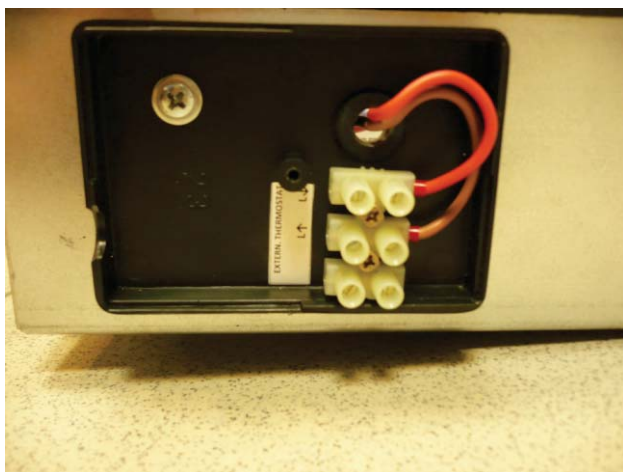

Külső termosztát csatlakoztatása=

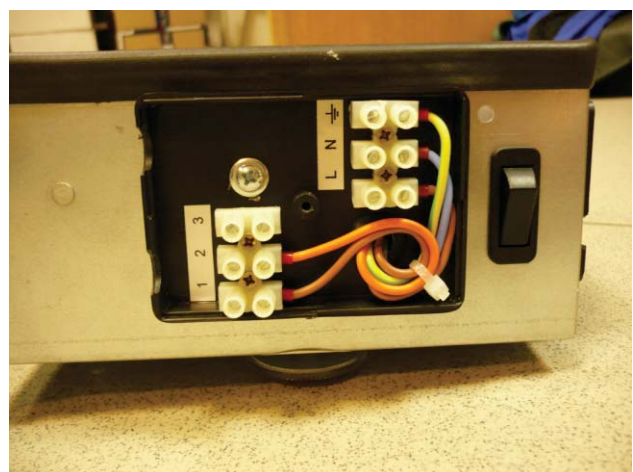


EBERLE csatlakozás (1 az 1-hez, 2 a 2-höz, 3 a 3-hoz)
és a fő tápegység (L, N, G)

Demó

A fedél 2 csavar meglazítása után levehető (DRY 300/400 esetén FÉM/EZÜST) és 3 csavar (DRY 500 MFÉM/EZÜST) a készülék alján. Ezután húzza maga felé a fedél alsó részét, majd emelje fel, hogy levehesse a fedelet a hátlapról. A fedél felhelyezése fordított sorrendben történik.

A készülék helyzetének rögzítése


A készüléket úgy tervezték, hogy biztonságosan rögzíthető legyen, és véletlen felemelése esetén is a helyén maradjon. A hátsó lemez felső sarkaiban furatok találhatók a rögzítőcsavarok számára, amelyek az első üvegszálás burkolat eltávolítása után érhetők el. A hátlapon a rögzítőcsavarok furatait nyíl jelöli. A rögzítőcsavart a hátlapon lévő furaton keresztül kell a fal tiplibe rögzíteni. Ez megakadályozza, hogy a készülék véletlenül kihúzódjon és leessen a rögzítőkonzolról. Ugyanakkor ez biztosítja a készülék függőleges helyzetét és kompenzálja a készülék faltól való eltérését.

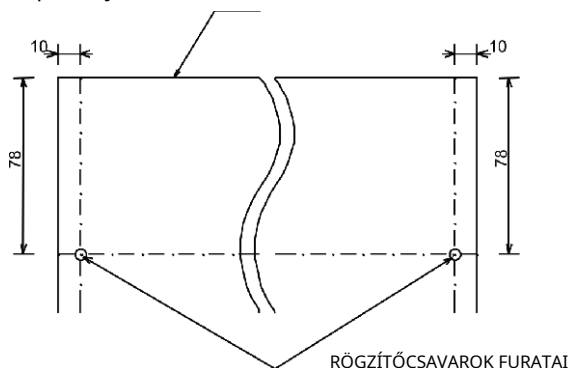

A kondenzvíz a gravitáció segítségével távozik a készülékből. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy elegendő lejtés legyen a kondenzvíz elvezetéséhez. A kondenzvizet szifonon keresztül a csatornába vagy a szabadba kell elvezetni. Nem javasoljuk a kondenzvíz visszavezetését a medencébe, mert baktériumokkal szennyeződhet. A bal alsó részen található egy kondenzvíz-elvezető tömlő, amelyet min. átmérővel kell a csatornacsőbe helyezni, belső átmérő 18 mm.

Melegvíz-betét:

A melegvíz-betét csak kérésre érhető el. A melegvíz-fűtési rendszerhez hasonlóan, mint a radiátorokhoz, egy szabályozószeleppel a betápláláson és egy elzáró szerelvényvel a visszatérőn csatlakozik. A melegvíz-készítő nincs felszerelve szabályozószeleppel és csavaros csatlakozással. A fűtésszolgáltatójuk biztosítja.

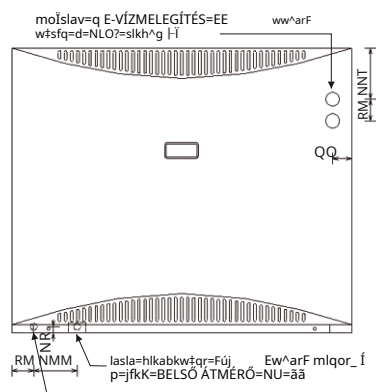

A LPHW HELYSZÍNE:

- jobbról
- balról
- hátról

SZÁRAZ 300/400

	Heating output: /W/
90/70/30 °C	3500
80/60/30 °C	3005
70/50/30 °C	2240
55/45/30 °C	1550
45/35/30 °C	665

SZÁRAZ 500

	Heating output: /W/
90/70/30 °C	5000
80/60/30 °C	4200
70/50/30 °C	3350
55/45/30 °C	2150
45/35/30 °C	1005

LPHW kapacitások a belépő hőmérsékletek szerint

szabványok. Tápellátási követelmények: 220-240V / 50Hz, AL/SILV biztosítékER) egy ICE névleges áramú maradékáram-védőkapcsolóval átalakítva az elektromos rendszerhez való csatlakoztatáshoz. A háló a medence bal oldalán található. A készülék főkapcsolójának kétpólusúnak kell lennie, beépített eszközzel a készülék minden pólusú leválasztására a hálózatról. A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz, a hálózatot egy személynek kell áthelyeznie

a 718/2002. számú CFU IBP SR rendelet 23. szakasza szerinti munkavégzésre jogosult.



Az elektromos ellátás előkészítésének bemutatása. feszültség, kondenzvíz-elvezetés és a konzol felszerelése.

7 Kompresszorvédelem szállítás közben (csak DRY 500)FÉM/EZÜST)

A kompresszort szállítás közben műanyag pántok védik. Ehhez a kompresszor mérete és súlya szükséges ahhoz, hogy a berendezés biztonságosan és teljesen működőképes állapotban kerüljön kiszállításra. Ezt a védelmet a páramentesítő beindítása előtt el kell távolítani (lásd az alábbi képeket). Az eljárás általában néhány másodpercet vesz igénybe. Felhívjuk figyelmét, hogy a műanyag szalagok eltávolítása nélkül a jótállási feltételek nem érvényesíthetők.



Szerelési kijelző
műanyag szalagok a gyárból.



Vágd el a szalagot
egy alkalmas eszköz.



Végül húzza ki a szalagot a
készülékkel együtt, és távolítsa el.

8

A páramentesítő kérésre légszűrővel is felszerelhető. A levegőszűrő felfogja a port és más mechanikai részecskéket, és megakadályozza, hogy azok bejussanak az alumínium hőcserélők lamelláiba. Bár a levegőszűrő hozzájárul a páramentesítő tisztaságához, nem rendelkezik antibakteriális HEPA szűrő funkcióval.

A páramentesítő működése nagymértékben függ a környező környezetből érkező folyamatos levegőellátástól. Ezért fontos a levegőszűrő tisztán tartása. Kérjük, olvassa el az alábbi egyszerű lépéseket a szűrő tisztításához. Ha a szűrő eltömődik szennyeződéssel, az akadályozza a levegőellátást. Ez negatívan befolyásolja a páramentesítő működését, és meghibásodáshoz, károsodáshoz vagy teljes meghibásodáshoz vezethet. Néhány páramentesítőt évente egyszer, némelyiket pedig hetente kell tisztítani. A páramentesítő légszűrőjének tisztításához szükséges idő nagymértékben függ a medencecsarnok aktuális egyedi körülményeitől. A gyártó legalább havonta egyszeri tisztítást javasol. A gyártó, a forgalmazó vagy a kiskereskedő nem vállal felelősséget a készülék azon károsodásáért vagy nem megfelelő működéséért, amely a levegőszűrő nem megfelelő tisztításából ered.

A szűrő cseréjekor szükséges a páramentesítő áramtalanítása, a tápellátást és a készüléket ki kell kapcsolni.



Távolítsa el a páramentesítő
fedelét. Fordítson különös figyelmet a
vezérlő csatlakozóira, például a
kábelekre és az antennákra.



Csavarja ki a jobb oldalon található 2 csavart,
és kissé lazítsa meg a bal oldalon található 2
csavart.



Húzza ki a szűrőt, és
csúsztassa le balra.



Vegye ki a szűrőt a páramentesítőből.

Tisztítsa meg a szűrőt porszívóval, vagy öblítse le tiszta, meleg vízzel. Szükség esetén enyhe mosószert is használhat. Hagyja a megtisztított szűrőt megszáradni. Ne tegye ki a szűrőt napfénynek.

Ezután szerelje be a szűrőt a fenti lépések fordított sorrendben történő végrehajtásával.

Kérésre a medence páramentesítője elektromos fűtőtesttel is felszerelhető. Egy tartós rozsdamentes acélcsőből áll egy alumínium hőcserélőben. Teljesítmény 2 kW. Az elektromos fűtőberendezés különálló tápcsatlakozóval rendelkezik, amely a páramentesítő elektromos dobozában található fekete páramentesítő tápcsatlakozó dobozban található.



Az elektromos fűtőberendezés két biztonsági kapcsolóval van felszerelve.

Az elektromos fűtés a páramentesítő vezérlőjén /beépített digitális vagy vezeték nélküli DRY EASY 300/ beállított kívánt levegőhőmérsékletnek megfelelően kapcsol be és ki. Alternatív megoldásként az elektromos fűtőbetét egy másik (nem a gyártó által biztosított) külső vezetékes szobatermosztáttal is vezérelhető. Egy külső vezetékes szobatermosztát elektromos csatlakoztatásához egy külön fekete doboz található az elektromos doboz elején, amely alatt egy csatlakozó sorkapocs található. Felhívjuk figyelmét, hogy a páramentesítő külső burkolata műanyagból készült.

Elektromos fűtés közben a fedél felső részén található

A hőmérséklet akár 65°C-ra is emelkedhet (35°C-os levegőhőmérséklet esetén). Ezért tilos a páramentesítő tetején található műanyag fedelet megérinteni, amíg a fűtőberendezés működik. Gyermekeknek tilos a páramentesítővel vagy annak közelében játszani. Felhívjuk figyelmét, hogy a gyermekeket mindig felnőttnek kell felügyelnie abban a helyiségben, ahol a páramentesítőt telepítették.

A készülék IP44-es tápkábelrel is felszerelhető. Használjon IP44-es aljzatot. Az IP44-nél alacsonyabb védettségű aljzat nem garantálja a páramentesítő védelmét.

IP44-es tápkábel és aljzat használata esetén:

Ne helyezze a csatlakozódugót és a konnektort nedves, illetve csöpögő vagy szivárgó víz által szennyezett helyekre. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelre, és ne használja a kábelt a készülék tápellátásán kívül semmilyen más célra. Helyezze a kábelt távol más készülékektől, például radiátoroktól, motoroktól, rotoroktól stb.


Ne használja a páramentesítőt, ha a vezeték sérülés jeleit mutatja. Mindig tartsa be az elektromos szerelési előírásokat / pl. megszakító /. Gyermek és illetéktelen személyek nem kezelhetik a kábelt vagy a csatlakozódugót.

Max. vízfelületű medencéhez:				
Páratlanító kapacitás 30°C-on és 60% relatív páratartalom mellett				
Páratlanítási teljesítmény 30°C-on és 70% relatív páratartalom mellett				
Páratlanítási teljesítmény 30°C-on és 80% relatív páratartalom mellett				
Üzemi hőmérséklet - standard				
Üzemi hőmérséklet - leolvasztás beállítása				
Üzemi hőmérséklet - Termosztatikus expanziós szelep (TEV)				
Üzemi hőmérséklet - leolvasztó készlet + hőcserélő				
Üzemi hőmérséklet - fordított leolvasztás 4-utas szeleppel				
Üzemi páratartalom				
Légáramlás				
Zajsztint (1 m távolságban)				
Termikus teljesítmény				
Elektromos. Energiafogyasztás				
Elektromos. Tápegység				
Üzemi / Indítóáram				
Elektromos védelem				
Tápkábel				
Kondenzációs cső				
Nettó méretek (szélesség x magasság x mélység)				
Bruttó méretek (szélesség x magasság x mélység)				
Nettó/bruttó súly				
Hűtőközeg mennyisége (R410)				
Max. nyomás HP/LP rendszerben				
<p>GM akusztikus kamrában mérve, a háttérzaj és a visszaverődések kiszűrésével. * A gyártó fenntartja a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>				

párátlanítás

FÉM/EZÜST


EäLOQÜF

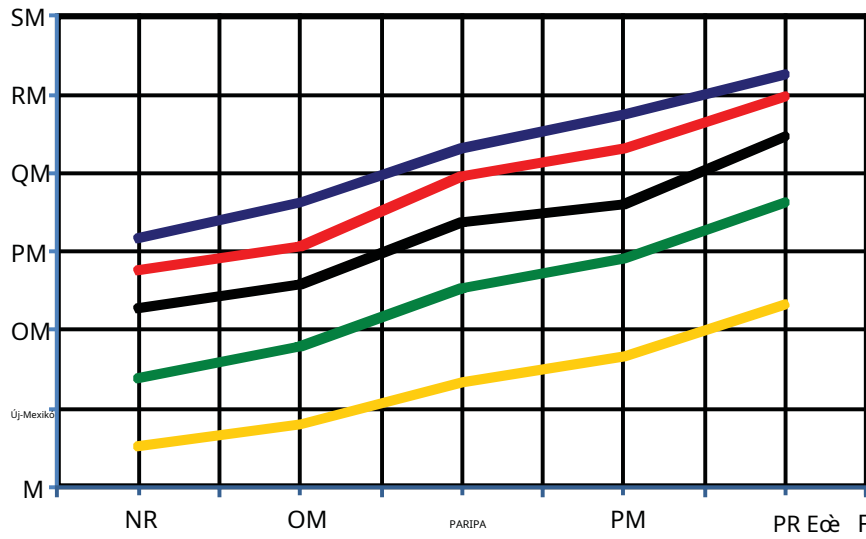

fekvő

FÉM/EZÜST


(l/24h)

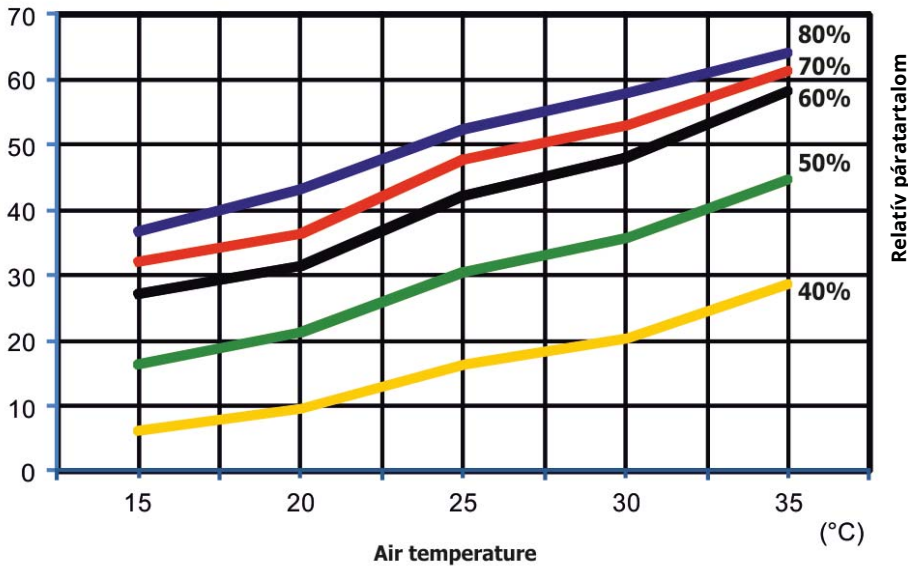

párásítás

FÉM/EZÜST


l/24 óra

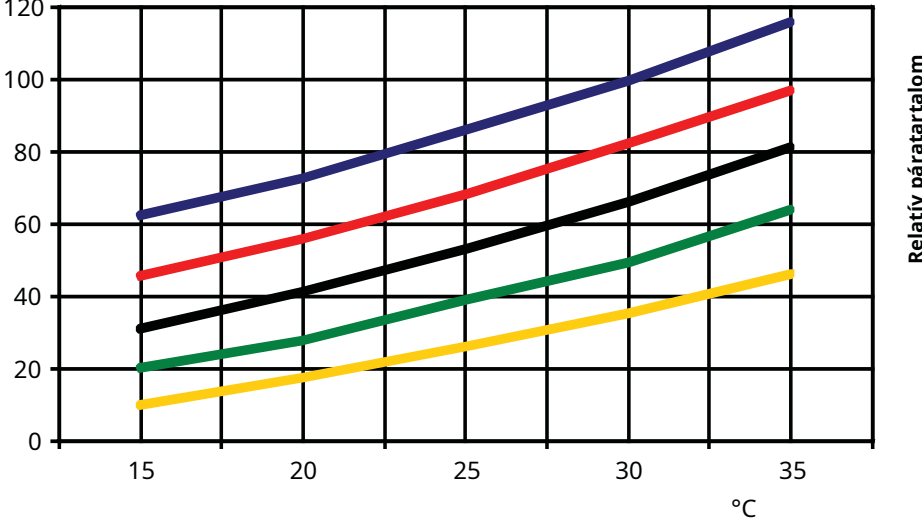

MÉRETEK

ELÖLNÉZET


OLDALNÉZET

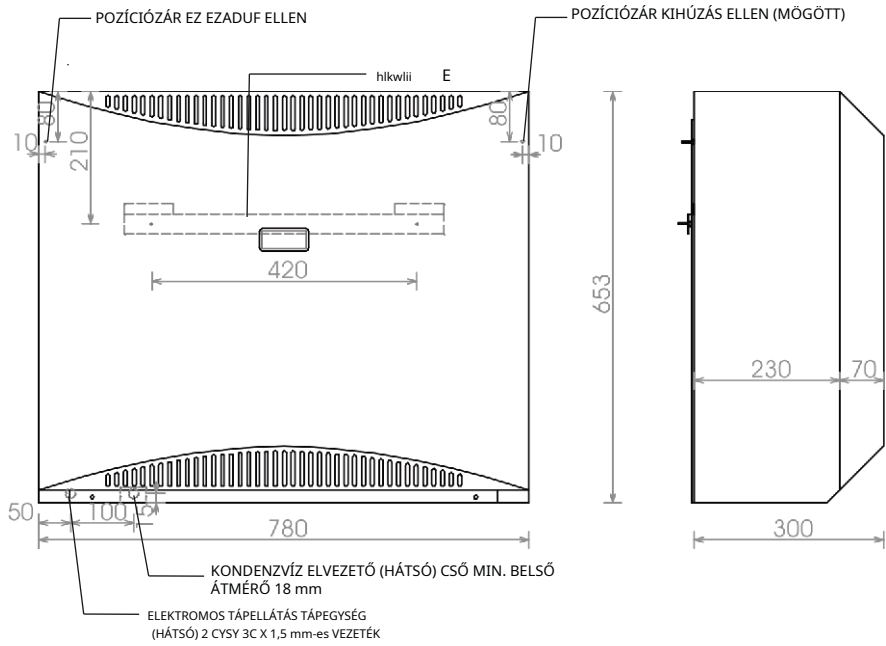

MÉRETEK


ELÖLNÉZET

OLDALNÉZET

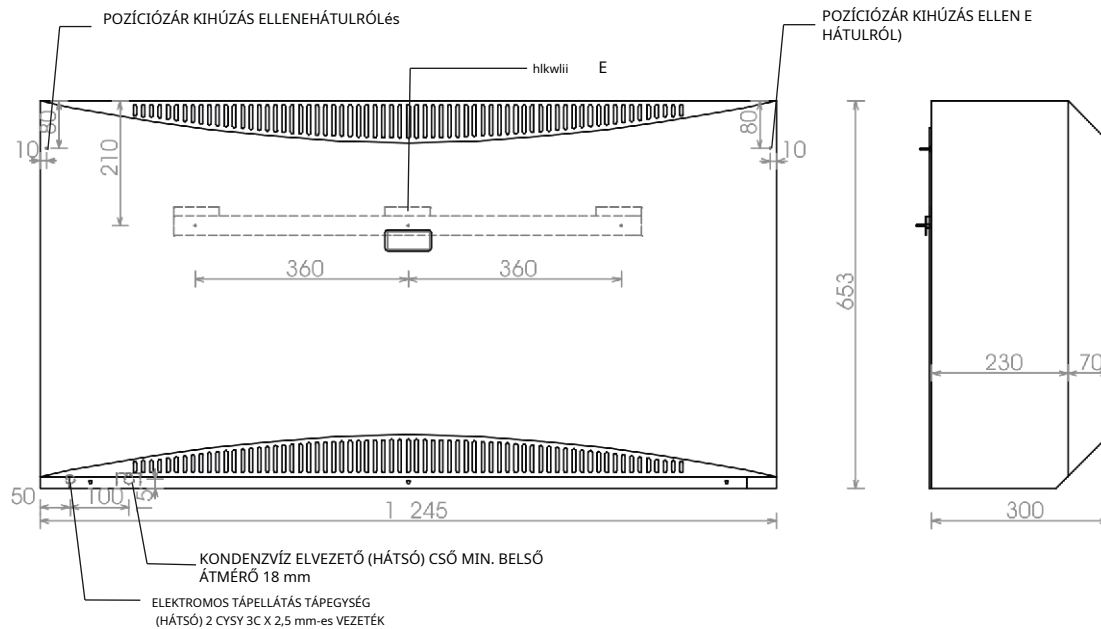

ÉS


KAPCSOLÓ

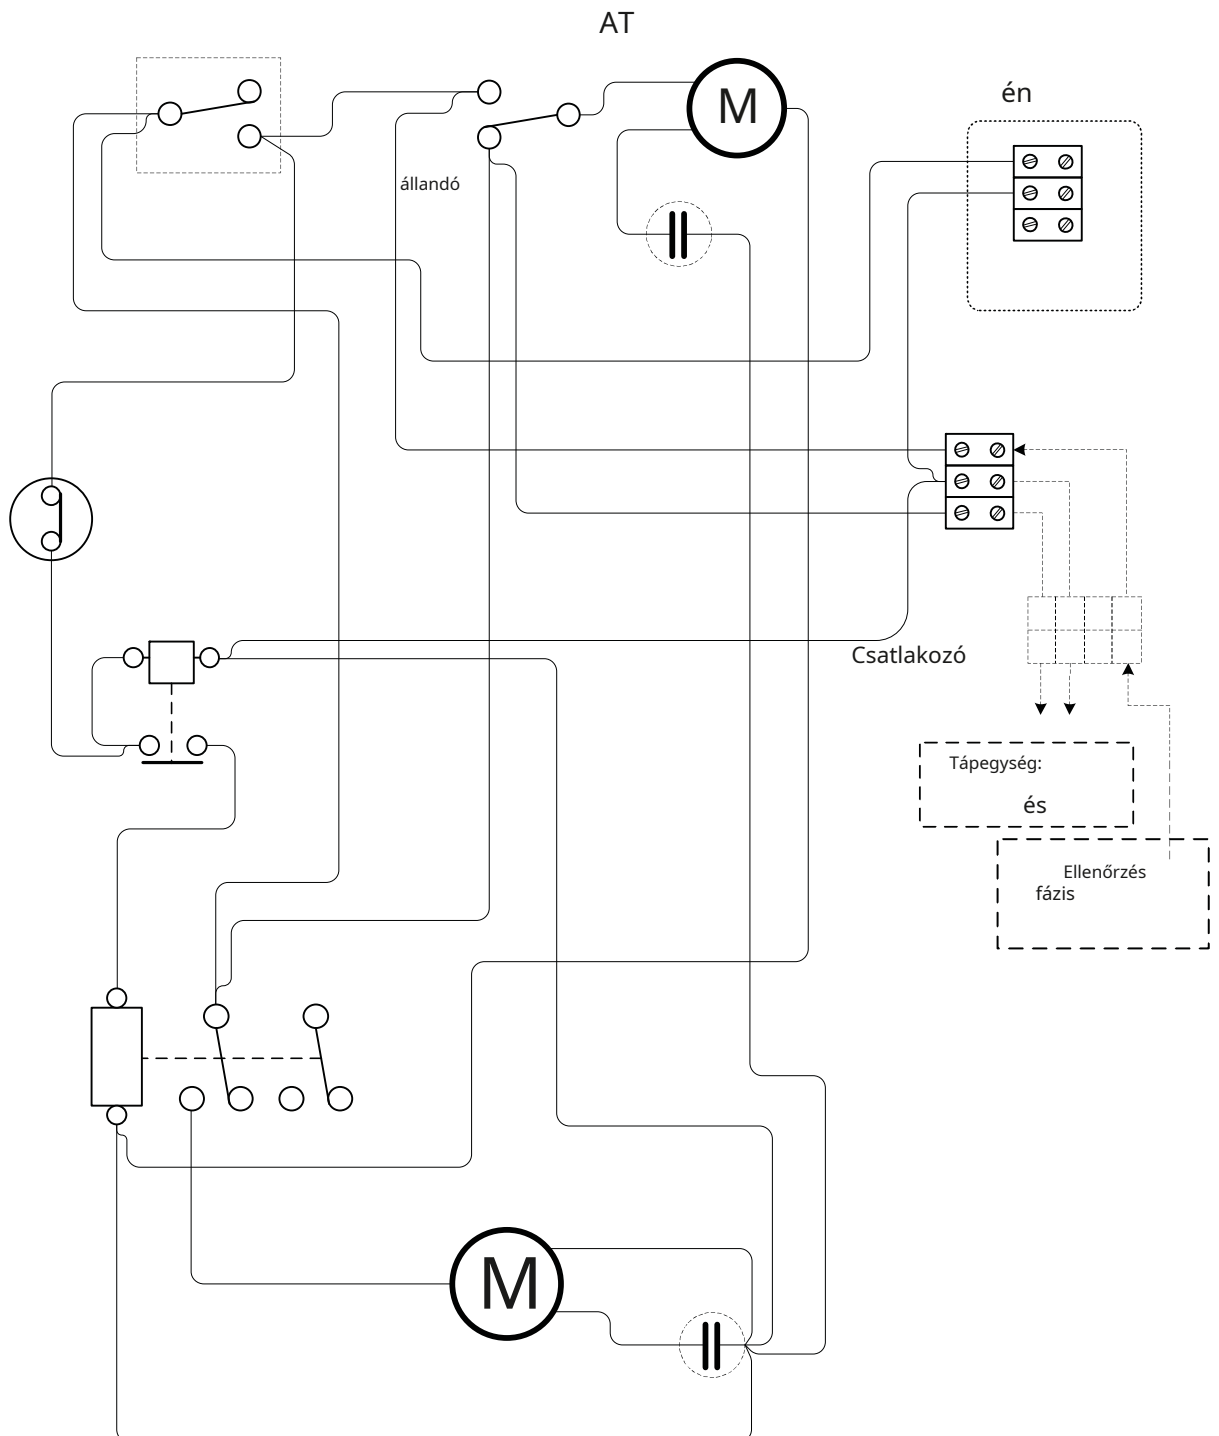


A gyártó fenntartja a jogot az elektromos csatlakozás megváltoztatására.


KAPCSOLÓ

AT

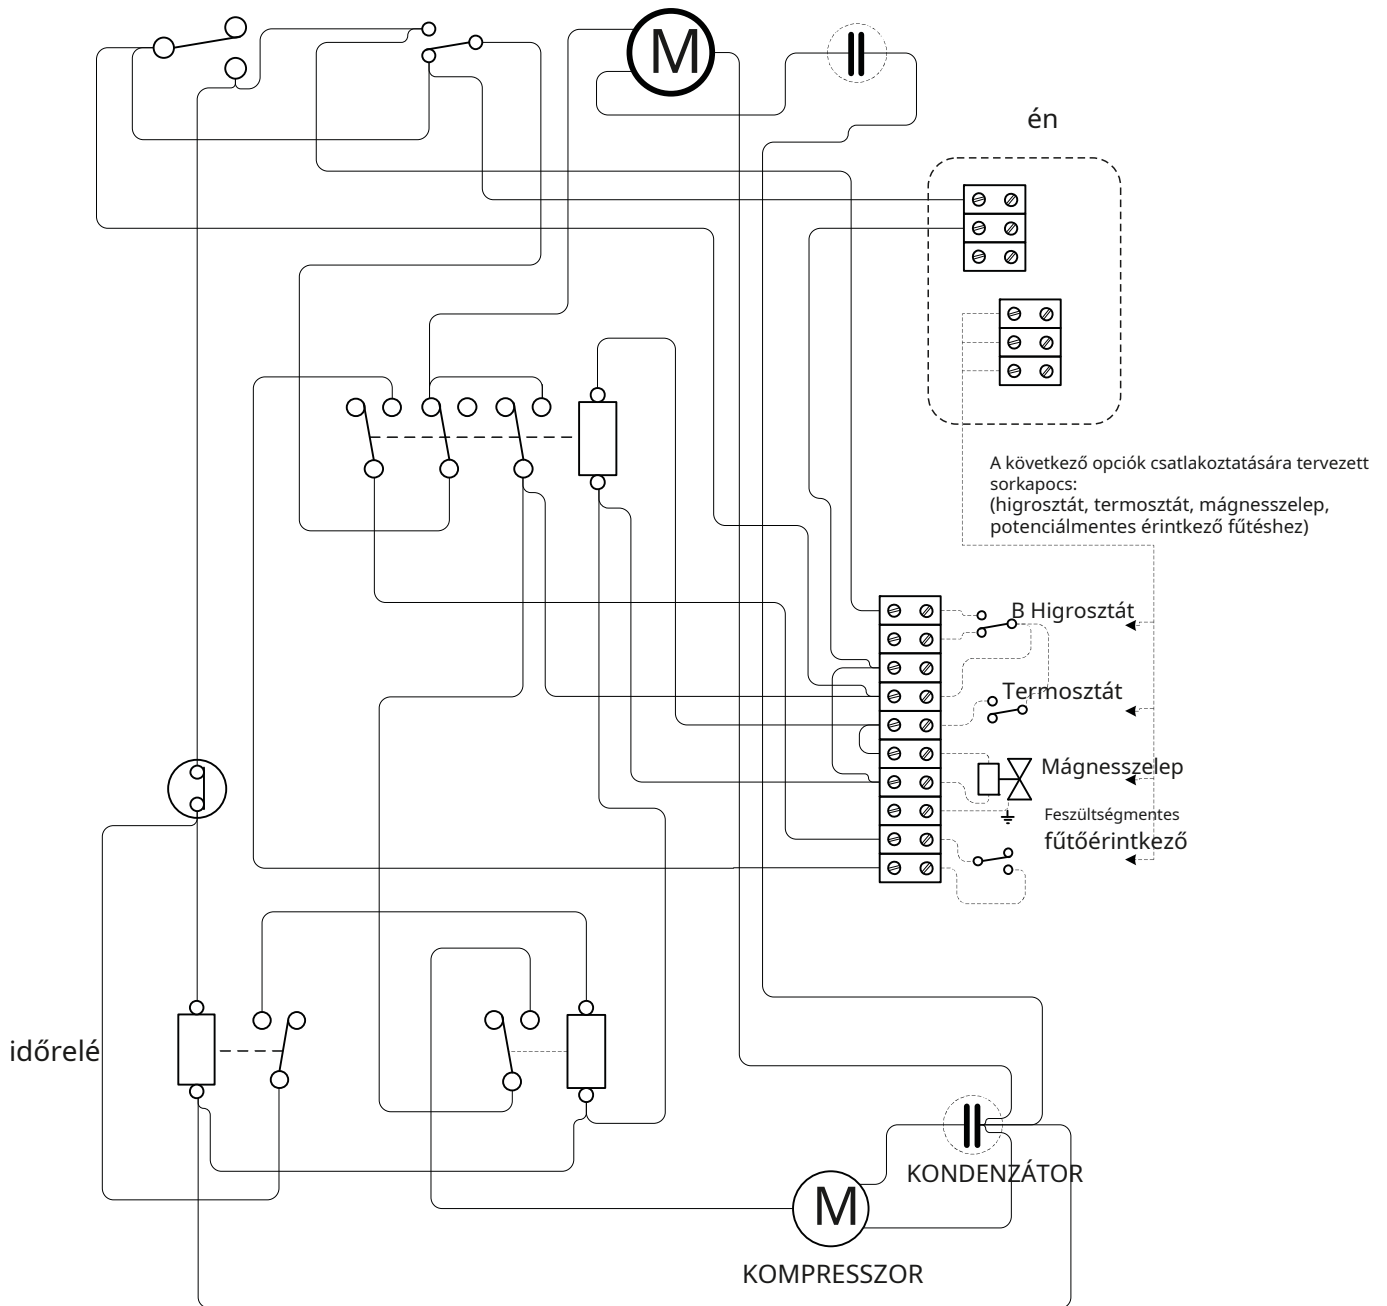

A gyártó fenntartja a jogot az elektromos csatlakozás megváltoztatására.

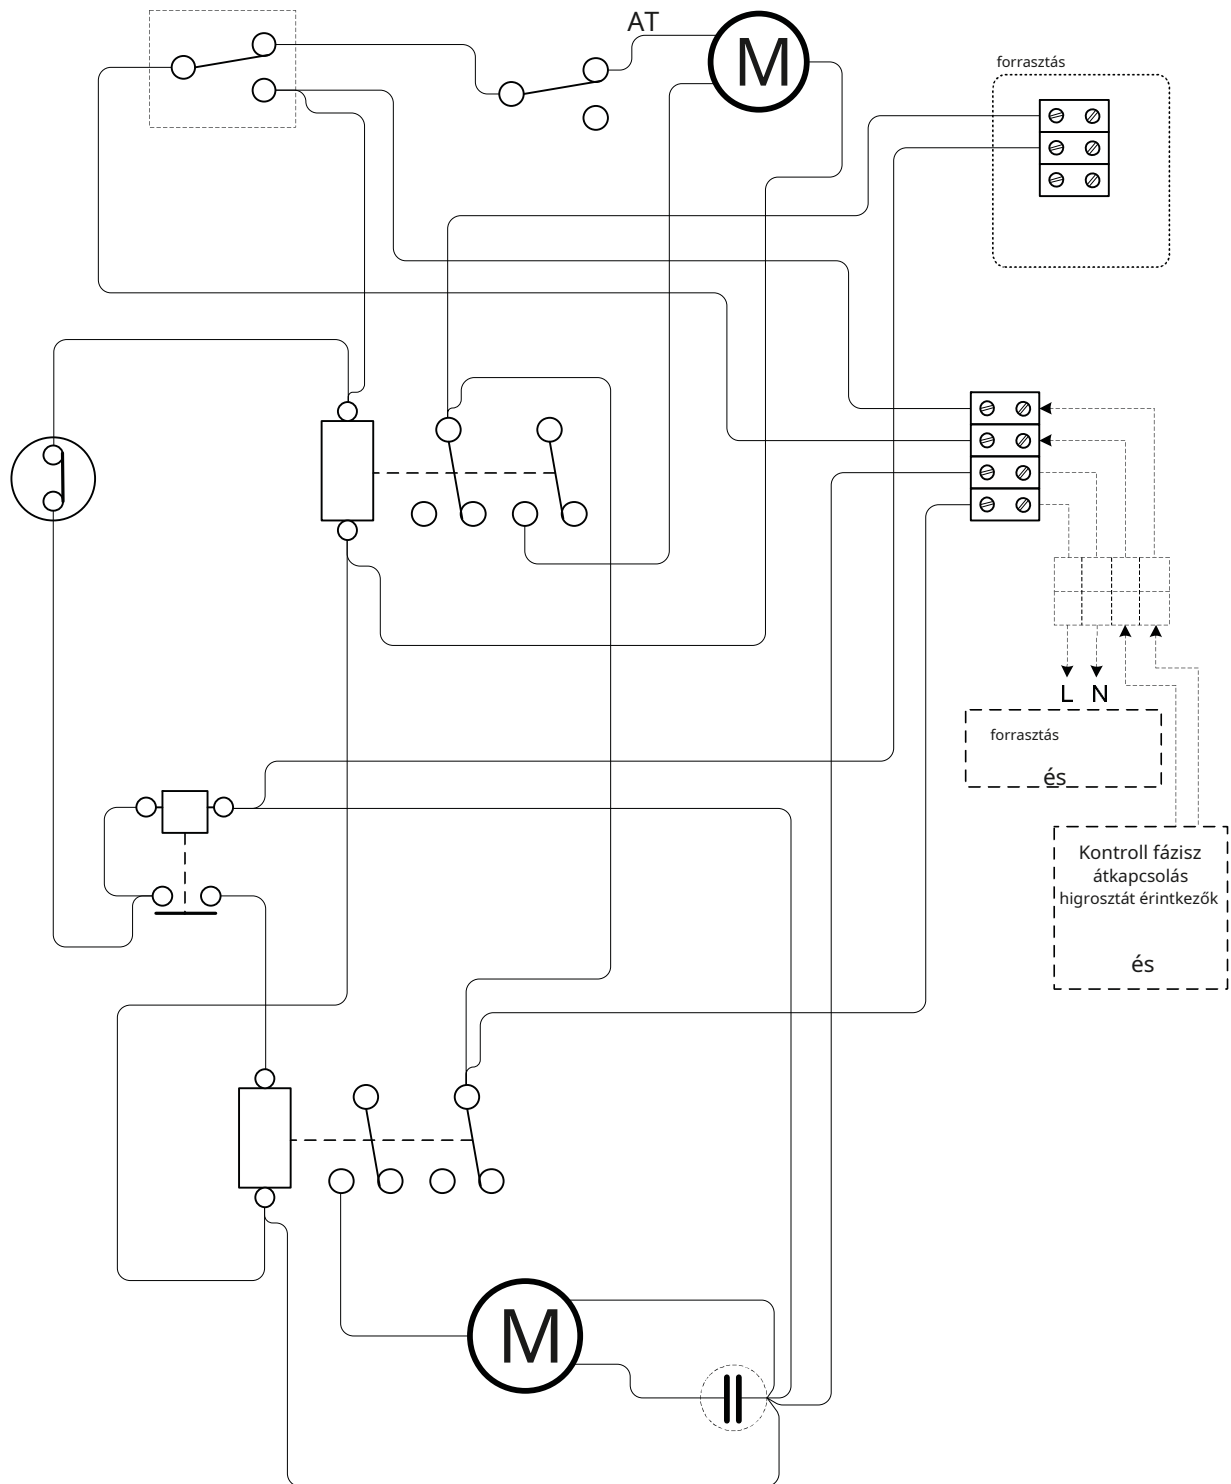


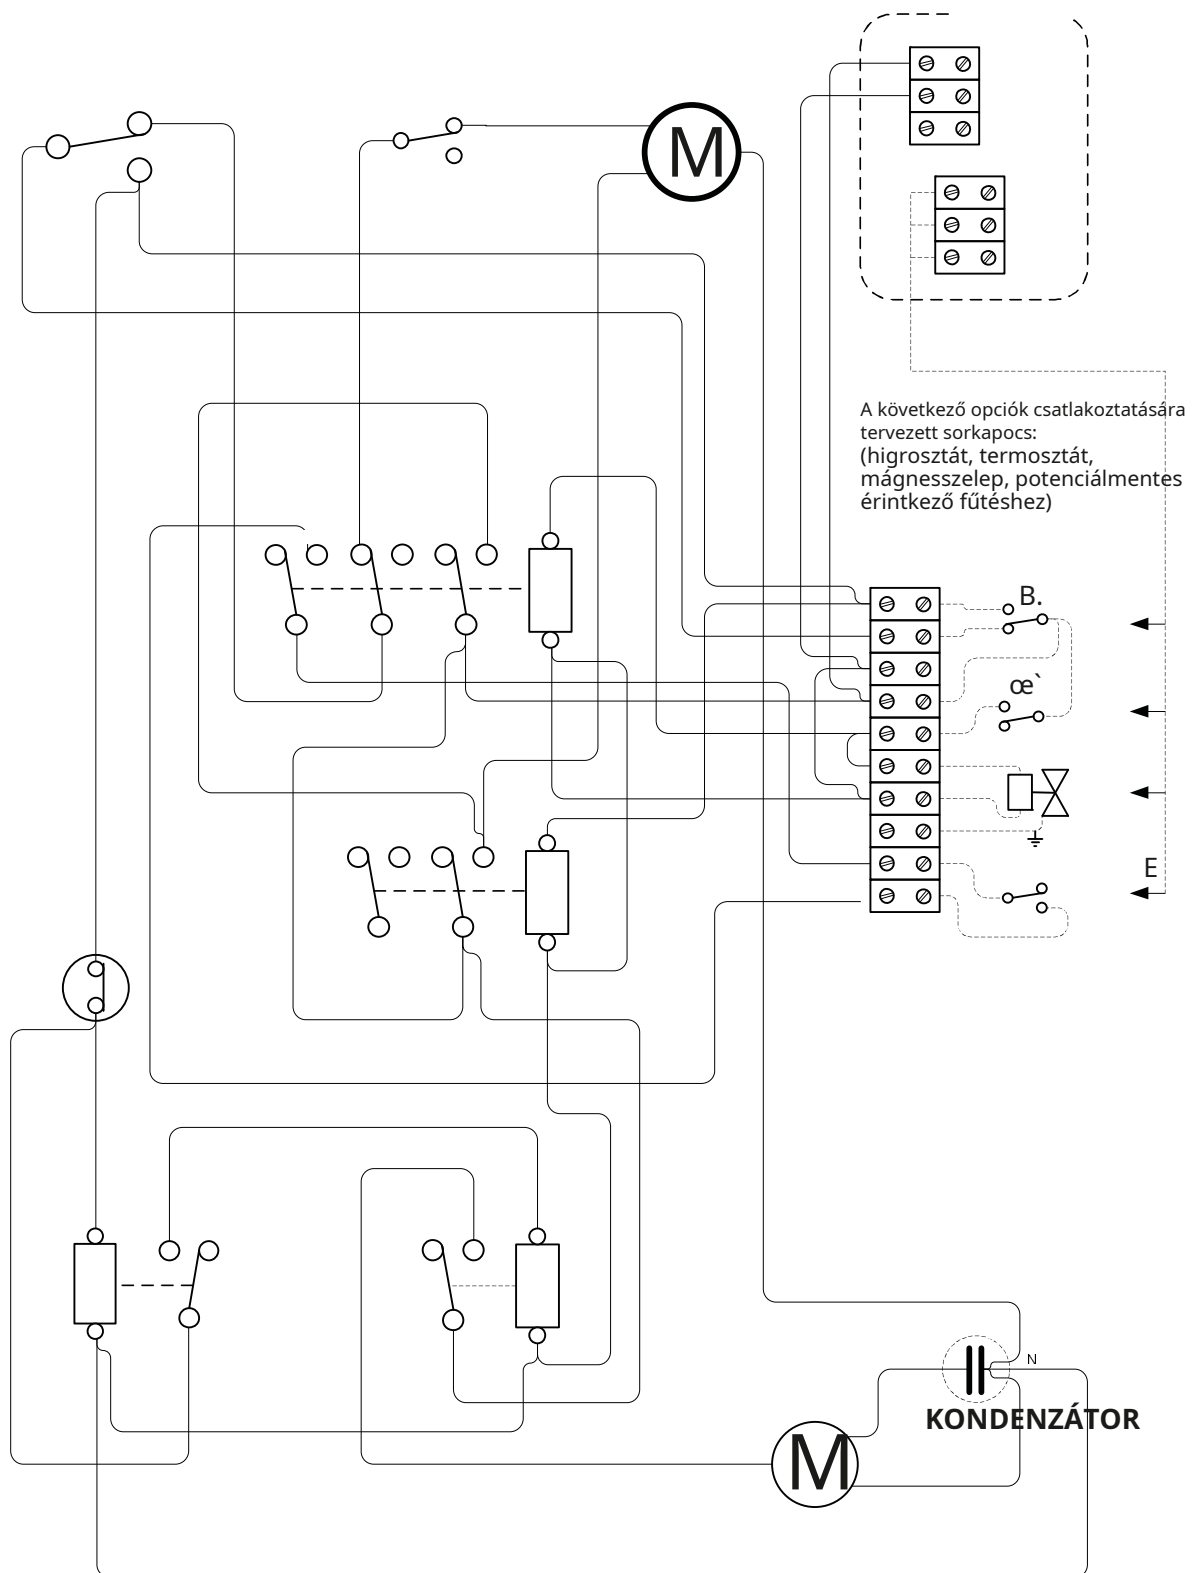

MANUÁLIS FELTÉTELEK

Jótállási igény érvényesítésekor kérjük, alkalmazza a Microwell által kiadott alábbi kizárásokat. Nem fogadunk el reklamációt, ha:

1. A páramentesítő nem rendeltetésszerű használatra van beszerelve.
2. A páramentesítő nincs a falra szerelve a cég által meghatározott szokásos eljárásoknak megfelelően. Mikro
3. A páramentesítőt nem a vállalat által felhatalmazott személy helyezte vagy helyezi üzembe. Mikro
4. A készüléken átáramló levegő a meghatározott határértékeken kívül esik.
5. A készüléken átáramló víz mennyisége a meghatározott határértékeken kívül esik.
6. A víz pH-értéke és kémiai állapota a meghatározott óra tartományon kívül esik.

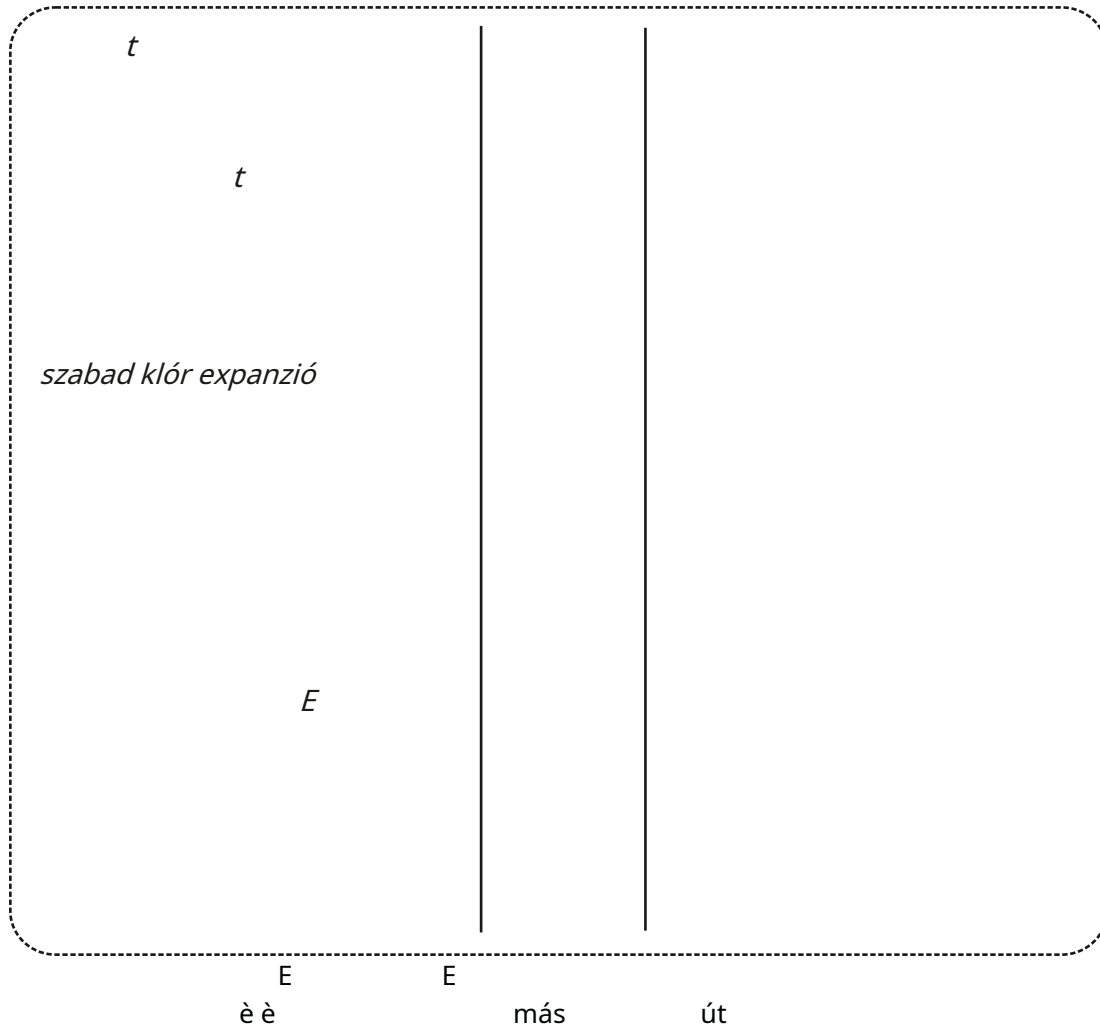

Kétség esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Az érvényes garancia igényléséhez a regisztrációs kártyát vissza kell küldeni az érvényes garancia biztosítása érdekében. Ha nem találja a gép regisztrációs kártyáját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Microwell szerviz részlegével – adja meg nevét, címét és a gép sorozatszámát. A kártyát feltöltésre küldjük el Önnek.

Műszaki vagy szervizzel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, adja meg a páramentesítő modell- és sorozatszámát. Ezek segítenek a megfelelő diagnózis felállításában, és a szolgáltatás minimális késedelemmel nyújtható.

mert

A páramentesítőt csak eredeti csomagolásában, álló helyzetben szabad szállítani. Szállításkor biztosítsa a páramentesítőt felborulás és leesés ellen. **Soha ne helyezze a páramentesítőt oldalára! Fennáll a kompresszor súlyos károsodásának veszélye! A szállítás során keletkezett károk semmilyen esetben sem tartoznak a garancia hatálya alá! Szállítmány átvételekor ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, és dokumentálja az esetleges hibákat!**

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Notifikovaný orgán: Identifikačné číslo 1299

Notified Body: Identification No. 1299

Autorizovaný orgán: Reg. číslo SKTC 104 / SK03



Authorised Body: Reg. No. SKTC 104 / SK03

CERTIFIKÁT ZHODY CONFORMITY CERTIFICATE

Č./No.: 712990054

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL spol. s r.o.
SNP 2018/42
927 01 Šaľa, Slovak Republic

Výrobok a určenie typu / Product and designation of type

Odvlhčovač vzduchu MICROWELL
typ DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Dehumidifier MICROWELL
type DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Preskúšaná vzorka spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

The sample tested meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives:

Smernica o EMC
Smernica o nízkom napätí

2004/108/EC
2006/95/EC

2004/108/EC
2006/95/EC

EMC Directive
Low Voltage Directive

Existujú pre to nasledujúce dokumenty:
záverečný protokol č.
750146/2007

For this the following documents exist:
Final Report No.
750146/2007

Dodržiujúc všetky príslušné smernice ES a poskytujúc ES Vyhlásenie výrobcu o zhode, vyššie uvedený výrobok môže byť opatrený označením CE.

Observing all relevant EC New Approach Directives and providing the Manufacturer's EC Declaration of Conformity above mentioned product can be labelled with CE marking.

CE



Piešťany 26.09.2007
750146

Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov
Product Conformity Assessment Director

TSÚ Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
Slovenská republika



SNAS
Reg. No. 009/P-018

Telefón: +421 33 7957111
Fax: +421 33 7723716
e-mail: tsu@tsu.sk
web: www.tsu.sk

042129



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
Notifikovaná osoba č. 1299



CERTIFIKÁT ZHODY CONFORMITY CERTIFICATE

№./No. 141299025

pre výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu v Európskej únii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL s.r.o.
SNP 2018/42, 927 01 Šaľa
Slovenská republika / Slovak Republic

Výrobok a určenie typu

Bazénový odvlhčovač MICROWELL

Typ: **DRY 400 Plastik**
DRY 400 Metal
DRY 400 Silver

Product and designation of type

Swimming bath dehumidifier

Typ: **DRY 400 Plastik**
DRY 400 Metal
DRY 400 Silver

Výrobok spĺňa základné požiadavky na bezpečnosť podľa nasledujúcich európskych smerníc Nového prístupu:

Smernica o EMC	2004/108/EC
Smernica o nízkom napätí	2006/95/EC
Smernica o bezpečnosti strojov	2006/42/EC

The above mentioned type of product meets the essential safety requirements of the following European New Approach Directives:

2004/108/EC	EMC Directive
2006/95/EC	Low Voltage Directive
2006/42/EC	Machinery Directive

Existujú pre to nasledujúce dokumenty:
Záverečná správa o posúdení zhody
č. 140500010 zo dňa 18.02.2014

Certificate is issued on the basis of this document:
Conformity Assessment Report No. 140500010 date of issue 2014/02/18

CE označenie môže byť použité iba v prípade, že je posúdená zhoda so všetkými príslušnými smernicami Európskej komisie.

CE marking can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC Directives, after working-out of the necessary technical documentation and after issuing of the conformity declaration.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku, systéme kvality a dodatky k horeuvedeným technickým a právnym predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi

Any significant change in product's form or construction, system of quality and supplements to above mentioned technical and legal provisions can result in invalidity of the certificate. Producer or his authorised representative is responsible for the product.



Vydaný dňa: 19.02.2014
Date of issue: 19 Februar 2014

Ing. Janka LEVICKÁ
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky
Head of Product Certification Body

Raktár és iroda: Brno

Bohunická 493/81
619 00 Brno-dél
Cseh Köztársaság

TERMEELÉS:

leváló